

记者走访查看6地12个小微园区（厂中厂） 通道被堵、用电不规范、杂物堆放等隐患突出

记者 余建文 仇龙杰 杨旭忠 钟海雄 石景 方琴

安全生产是企业发展的基石。宁波作为制造业大市，遍布各地的小微园区（厂中厂）是促进小微企业发展、提升区域经济活力的重要载体，另一方面，安全管理缺失、环境脏乱差等问题日益凸显，火灾和安全生产事故风险显著增加。2024年，宁波市启动小微园区（厂中厂）安全整治三年行动，通过系统性治理，全面提升园区安全管理水平，为小微企业发展营造更优环境。

本周，记者跟随宁波市应急管理局以及属地应急管理部门的检查人员，对海曙、北仑、鄞州、奉化、慈溪、余姚六地10多个小微园区（厂中厂）进行走访。本次走访聚焦园区安全管理体系建设、重大事故隐患排查、企业消防安全等问题，对园区进行细致检查，重点检查、审核前期排查发现隐患问题的整改情况，查找遗留的安全漏洞，督促企业单位积极整改，进一步压实企业主体责任，防范化解重大安全风险，筑牢企业安全底线。

海曙古林、洞桥两个园区：

乱堆物，堵通道，接电不规范

海曙鄞奉模具氮化厂园区位于古林镇张家潭村，园区内有货运、机械配件制造、注塑等多家企业。

在走访中发现，一家机械厂在二楼安全出口周边放置了货架，堆放了大量纸箱、编织袋等易燃物品。二楼通往三楼的公共楼梯拐角处还安装了一扇卷帘门。检查人员指出，根据规定，安全通道3米内不能堆放杂物，消防通道要保持24小时畅通，上述两个点位存在明显消防安全隐患。

园区内的另一幢厂房，1楼一家塑料加工厂的注塑机旁堆放了大量装货的纸箱，未做任何隔热措施。检查人员指出，根据规定，注塑机周边1米范围内


不应堆放可燃物品，如果要堆放，必须做好隔热措施。而在3楼一家服装厂的办公室里，竟然停放了两辆电动自行车。检查人员马上找到相关工人，要求立刻把车辆停到楼下。

宁波慧峰新型材料有限公司园区位于洞桥镇宣裴村，园区内有金属结构制造、涂料销售、建筑用石加工等企业。


园区中个别企业对安全用电不够重视。检查中发现，一家钢材厂的电表箱下面外接了一只插线板，未安装地线。另一家石材加工厂的一只电焊机同样未外接地线。为此，检查人员向厂区安全员开具检查单并提出整改要求，对方表示会尽快处理。



海曙古林的鄞奉模具氮化厂园区内一家机械厂在安全出口周边放置了大量易燃物品。（石景 摄）

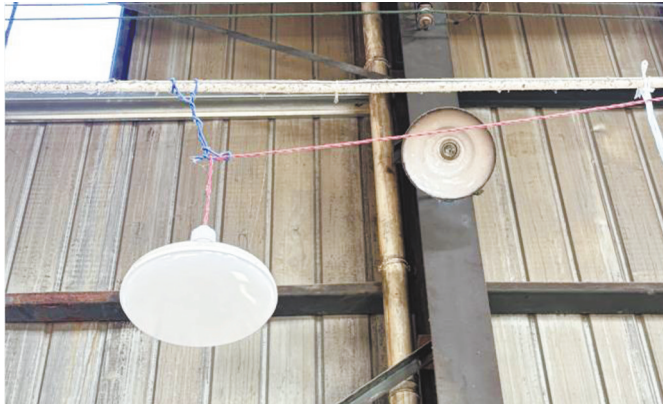

北仑小港上陈山95号园区一家冷却设备公司拉线接灯，电线缺少绝缘保护套管。（方琴 摄）

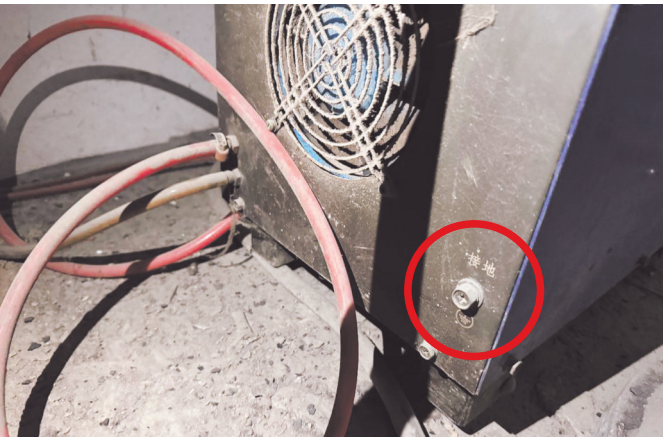

鄞州创兴压铸有限公司园区一电焊机未进行接地处理。（仇龙杰 摄）



奉化西坞的宁波银满光电科技有限公司园区消防通道被墙体与堆放的杂物阻断。（余建文 摄）



位于余姚市小曹城镇的宁波和磁科技有限公司生产车间安装了老式防盗窗，影响疏散。（杨绪忠 摄）



慈溪道林金龙针织服装厂园区消防水管没有进行双卷处理。（钟海雄 摄）

北仑小港两个园区：

安全出口上锁，泵房堆杂物

位于北仑区小港街道安居路258号的盛世园区，建有四层楼厂房，出租给不同的企业用于办公、生产。园区较新，安全情况整体良好，但仍有一些小问题。

在4楼车间和办公区的交界处，一台电动叉车正在充电，旁边还放置着接电的自助饮料柜机。检查人员指出，电动叉车充电位置离生产车间太近，需要调整。而且4楼生产车间内

的一处疏散通道被货物占用，没有留出通畅的过道，存在安全隐患。

检查还发现，园区3楼一处消防卷帘门是手动开关的。检查人员建议增加自动控制模块，在控制箱中设置卷帘门的运行速度、限位位置，确保与联动控制器的指令匹配，一旦有火情，能迅速封闭。

在厂区消防楼梯通往1楼的安全出口处，检查人员发现出口被人从

外部上了锁，无法打开，而且外部还有铁架阻挡在安全出口的大门外，存在明显消防安全隐患。另外，通往地下水泵房的楼梯台阶上放置杂物多，且水泵房外的一处房间被当成了仓库，存放了不少易燃物。检查人员要求园区安全员尽快清理堆放的杂物。

小港街道上陈山95号园区有一家冷却设备公司，车间内放满了各类机械设备，私拉电线问题突出。

如车间上方一盏吊灯，连接的电线缺失绝缘保护套管，电线处于裸露状态，存在很大隐患。

另外，车间内的一处灭火器放置点被设备遮挡，而且车间角落里堆满了易燃杂物。检查人员指出，消防设施放置区域需要无遮挡保持通畅，且车间放置的灭火器规格为三公斤，容量有点小，建议更换成四公斤规格的灭火器。

鄞州五乡两个园区：

楼梯间堆物、抽烟，动火作业有隐患

宁波永润塑料制品有限公司园区位于五乡镇美迪斯路228号，占地面积约7500平方米，园区内建有6幢混凝土框架结构厂房，目前已有服饰、模具压铸等5家企业入驻。

经过前期专项整治，园区已初步完成多项消防安全设施的安装与改造，如安装了联动警铃，设置了封闭楼梯间，并采取了相应的防火分隔措施。但在检查过程中，仍发

现一些亟待解决的问题：如部分安全通道被堆放的杂物占用；一些消防栓柜内灭火器缺失，且部分灭火器因使用时间过长出现老化现象；楼梯间存在员工吸烟的情况，地面上遗留了大量烟蒂。此外，在对联动警铃进行测试时发现，部分人员对警铃响应不够及时，疏散速度有待提高。

鄞州创兴压铸有限公司园区位于五乡镇龙兴村吞汤267号，拥有

5幢混凝土框架结构厂房，目前有精密压铸、石材加工2家企业入驻。

此次检查中，园区在动火作业方面暴露一些典型问题：部分电焊机未进行接地处理，一旦发生漏电等故障，容易引发触电事故；乙炔气瓶解压阀后段未设置防回火装置，在动火作业过程中，若发生回火现象，可能导致气瓶爆炸，造成严重后果。此外，园区施工区域存

在工人吸“游烟”的情况。检查中还发现，部分电线未穿管，且顶部安装的灯泡仅靠电线悬挂，存在一定的安全隐患。

针对上述两家园区存在的问题，检查人员现场提出整改意见，要求园区负责人立即整改，确保彻底消除所有隐患。同时，检查人员还强调，园区要进一步加强日常安全管理，提高员工的安全意识和应急处置能力。

奉化西坞、岳林两个园区：

配电房封闭不足，喷淋系统积垢严重

宁波银满光电科技有限公司园区位于奉化区西坞街道下陈庵路，有3栋厂房，目前入驻企业有三家，两家是橡胶制品企业，一家是工具制造企业。

此前，该园区曾两次发生火灾，被列为重点监管对象，失火的泡沫制品生产企业已被清退。园区根据整改要求，拆除了两栋厂房间的违建大棚，厂房2楼增设了疏散通道，分隔办公区与生产区的泡沫板墙被拆除，新砌了实体墙，车间的消防水龙头不出水问题也得到解决。园区防火安全系数得到极大提升。

不过走访中也发现，园区依然存在一些安全隐患。如园区的配电房与变压器同处一室，中间的隔墙只有一人多高，没有完全分隔；放置变压器的房子地面有多处坑洞，存在明显安全隐患。检查人员当即

要求园区管理方进行整改，将隔墙砌高，在坑洞上方装好盖板，并安装防火门。

另外，园区与隔壁工厂共用的消防通道，如今被墙体隔断，还堆了很多杂物，一旦失火，消防车根本开不进去。检查人员要求把墙体拆掉，清除杂物，另外装一道门，保障消防通道畅通。检查中发现，园区一处消防栓位于电动自行车集中充电站内，被车辆重重围堵。检查人员要求在消防栓周围设置隔离栏，并在墙上作醒目标注，确保消防栓正常，能够应急使用。

在对生产车间的检查发现，一家橡胶制品工厂的车间仅开了一扇卷帘门供人员进出，而且生产设备开关未配绝缘防护罩，不符合安全规范要求。检查人员当即指出了问题，并要求园区整改。

奉化康达健苗餐具有限公司园区位于岳林街道瑞峰路，拥有面积约1万平方米的厂房、办公楼，目前入驻服饰、注塑、机械配件等5家企业。

园区整体较新，设施比较完善。根据此前的整改要求，园区在厂房区域增设了两部室外疏散楼梯，园区内企业之前设置的厨房也已腾空，不再生火做饭，员工餐一般通过外卖解决。

走访检查中发现，园区仍存在一些安全隐患。服装生产企业车间的消防喷淋设备缺乏维护，积垢严重，而且有大量积掉漆现象。检查人员指出，服装加工会产生大量纤维和粉尘，附着在消防喷淋设备上会影响设备正常使用，而且误报率也会提升，厂方应尽快清理和重新喷漆。

在服饰公司的楼梯间内，遗留了大量烟蒂，该处俨然成了员工的

吸烟室，不符合安全规范。另外，防火门门框孔洞采用泡沫材料填充，也不符合要求，检查人员要求改用水泥灌浆填充。

检查人员在园区消控室对安全员的设备操作技能进行了检查，核查2人一班巡查制度。针对设备误报率偏高的问题，要求园区管理方增加温度传感器的配置，提升火灾预警监控能力。

另外，园区水泵房外的楼梯间存放着10多坛酒，泵房管道未清晰标注“喷淋”“消防”等字样。园区内一家办公企业，在封闭式楼道中未设置防火门，而用普通的玻璃门代替，存在明显安全隐患。对于上述这些问题，检查人员要求园区尽快整改，并建议将办公企业的普通玻璃门，更换为防火玻璃门，杜绝隐患。

余姚小曹娥两个园区：

防盗窗影响逃生，车库车辆混停

位于余姚市小曹娥镇建民路2号的工业园区内有两家企业：宁波合硕塑料制品有限公司和宁波和磁科技有限公司。据园区专职安全员介绍，经过前期排查，园区已对发现的仓储与生产区域未隔离、厂房之间搭建钢棚、工人电动自行车乱停放、电线布局凌乱等突出隐患问题进行整改，整个园区的安全形势已有明显改观。

走访中发现，还有一些需要改进提升的地方：

在合硕公司的仓储区，一楼梯间堆放了纸箱等杂物，影响紧急疏散。2楼一个消防栓前，成堆的货物完全占据了通道，影响消防栓在紧急状态下的正常使用。

在和磁公司生产车间外，检查人员发现所有窗户均安装有老式防盗窗，所有出口均为卷闸门，不符合紧急疏散要求。为

此，检查人员建议拆除一部分防盗窗，并在条件具备的情况下加装紧急逃生门。

此外，检查还发现园区配电室存在应急灯损坏、未配备绝缘靴和绝缘棒等问题，检查人员督促园区管理方进行整改。

同位于小曹娥镇的余姚市锦坤电镀有限公司园区，入驻了10余家电镀企业。经过前期整改，园区内拆除了影响消防救援的钢棚，并

设立了微型消防站，大大减少了消防安全隐患。

本次，检查人员对专职安全员的履职能力进行了测评，发现存在工作日志内容不全的情况，要求予以改正。

检查中还发现，1楼车库中有部分电动自行车与机动车混停，未按规定进行分区停放；同时，车库与公共空间未按要求设置实体墙进行隔离，也需要整改。

慈溪道林两个园区：

防火设施设置不规范，设备有故障

慈溪市道林镇的金龙针织服装厂园区入驻了五家企业。走访过程中，检查人员发现园区内多个消防水管存在未进行双卷（先将水管对折后再卷起）的情况，一旦发生火灾，可能导致消防水管使用不便。园区内还存在一些电线裸露及用电箱没有完全封闭的问题。

在对通道的检查中发现，个别防火门加装了卷帘门，影响使用的安全性。在一家生产塑料制品的企业内，烟雾报警器安装过低，可能影响对烟雾的感知。车间内一盏灯的安装不符合规范，一旦发生短路，可能会影响一个区域。检查人员当场对企业负责人提出整改意见。此外，一家服装生

产企业安全出口应急灯因线路故障亮起，疑是内部线路存在短路，检查人员当即要求厂方开展排查。

同样位于道林镇的宁波天骏电子有限公司园区，目前入驻了两家企业，建筑面积5000多平方米。

走访中，检查人员发现园区有一扇防火门存在安装不到位的情

况，上方有空隙，不能完全封闭，发生火灾时不能有效隔绝烟雾。

在园区一家制鞋企业，几个用电箱上没有张贴警示标志。距用电箱不远处的消防栓周围堆放了不少杂物，影响消防栓使用。检查人员指出后，企业管理方当即对消防栓周围杂物进行了清理。